

施工説明書




RoomCloser ルームクローザー RCM-ST

建具仕様


- 木製片引戸
- 重量 40kg以下 (推奨20kg以上)
- 戸厚 28mm以上
- 戸幅 750mm以上 ストローク 1,200mm以下

部品構成

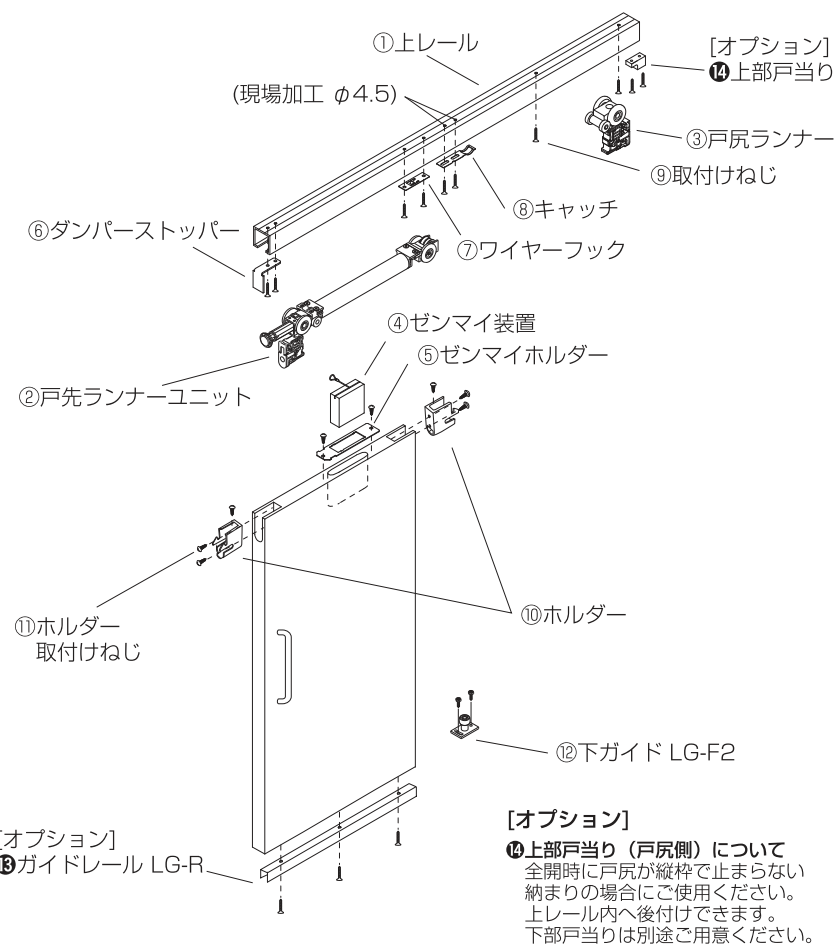


名称	数量
① 上レール (L=2,555)	1
② 戸先ランナーユニット	1
③ 戸尻ランナー	1
④ ゼンマイ装置	1
⑤ ゼンマイホルダー	1
⑥ ダンパーストッパー	1
⑦ ワイヤーフック	1
⑧ キャッチ	1
⑨ 取付けねじ 【+トラスタッピン M3.5x25】	16
⑩ ホルダー	2
⑪ ホルダー取付けねじ 【+ナベタッピン M4x30 (GB色)】	6
⑫ 下ガイド LG-F2 【付属ねじ: +六角タッピン M4x25 2本】	1
オプション	
⑬ ガイドレール LG-R (L=1,350)	1
⑭ 上部戸当り (戸尻側) 【付属ねじ: +トラスタッピン M4x25 2本】	1

参考納まり図

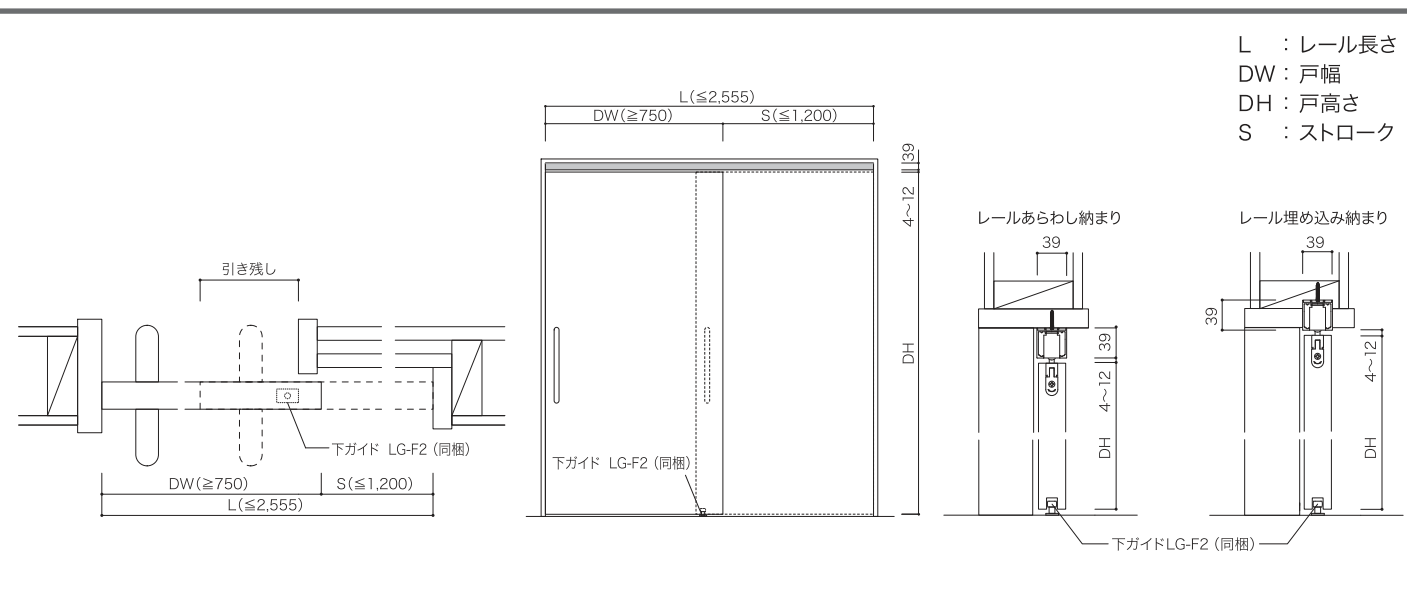


引戸加工図

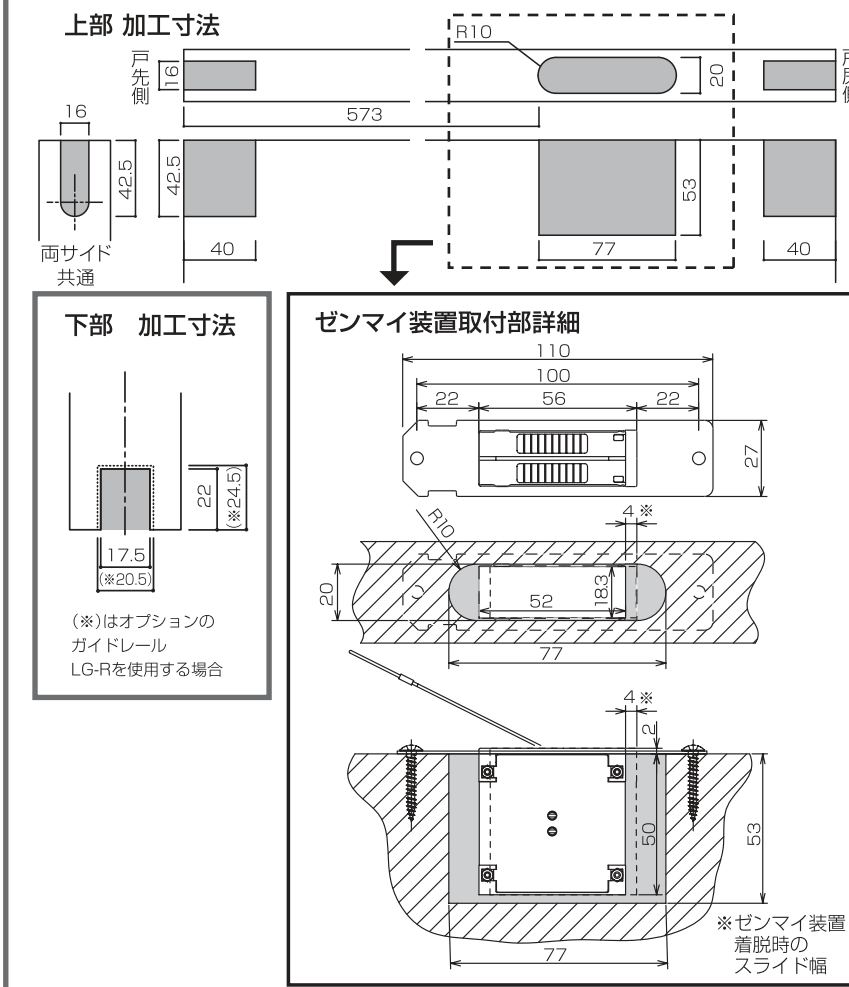

ご使用上の注意

- 学校や商業施設などの不特定多数の方が利用される箇所や、過酷な条件下でのご使用はお控えください。
- 屋外や浴室、化学薬品を取扱う場所でのご使用はお控えください。

⚠ 注意 ● 取付ける枠や壁が変形していると正常に作動しない場合があります。

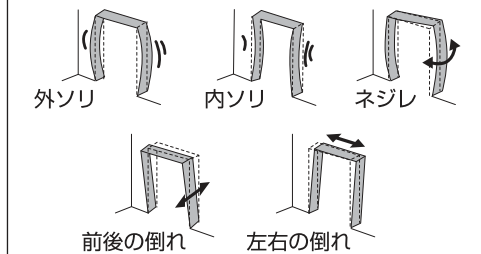

● レール内に潤滑剤のスプレーや塗布をしないでください。埃を吸着して作動不具合の原因になります。

● 戸は強い力で開閉 (急開・急閉) しないでください。作動不具合や破損の原因になります。

困ったときの対応

症状	チェックポイント	対処方法
セルフクローズの途中で止まってしまう	床面か下ガイドに戸の底が擦っていませんか。	戸の上下調整を行ってください。
	ブレーキが強く設定されていませんか。	ブレーキ力の調整を行ってください。
全開時キャッチが機能しない	レールが斜めに取付いていませんか。	レールを水平に取付けてください。
	キャッチの取付け位置がずれていませんか？	キャッチの位置調整を行ってください。
ブレーキが掛からない	ブレーキが弱く設定されていませんか。	ブレーキ力の調整を行ってください。
	戸が幕板や隣接する箇所に擦っていませんか。	隣接するものと擦らないよう、戸の前後調整を行ってください。
戸の開閉時に異音が発生する	上レール内にゴミや埃が残っていませんか。	レール内の清掃を行ってください。
	ランナーのタイヤにゴミや埃が付着していませんか。	一旦レールを外し、タイヤに付着したゴミや埃を取除いてください。
	上レールを取付けているねじの頭が出ていませんか。	ねじの締め直しを行ってください。

製品保証について

保証期間は建物の引渡日から2年間です。施工説明書やカタログの記載内容に基づく適正な使用状態で、保証期間内に当社製品に起因する不具合が発生した場合は、無償修理または交換をいたします。なお、保証期間内であっても以下に例示する免責事項にあてはまる場合は有償での修理、交換となります。

- 施工の不備に起因する不具合。
- 使用頻度が高いことによる部品の著しい損耗と、それに伴う作動不具合。
- 建具や枠、躯体の変形に起因する不具合。
- 異常な高温、低温または多湿の環境下での使用。
- 適用箇所以外、および適用サイズを超える建具を使用した場合。
- お客様自身による改造、分解、修理に起因する不具合。
- 天災などの不可抗力による不具合。

お問い合わせ先

株式会社 SKB

〒577-0032 大阪府東大阪市御厨1-5-3

TEL: 050-5213-1166

FAX: 06-6720-8252 www.skb-net.co.jp